




20_000046_03

Rys. 1: Nieciągłość (przykład)

1 Nieciągłość

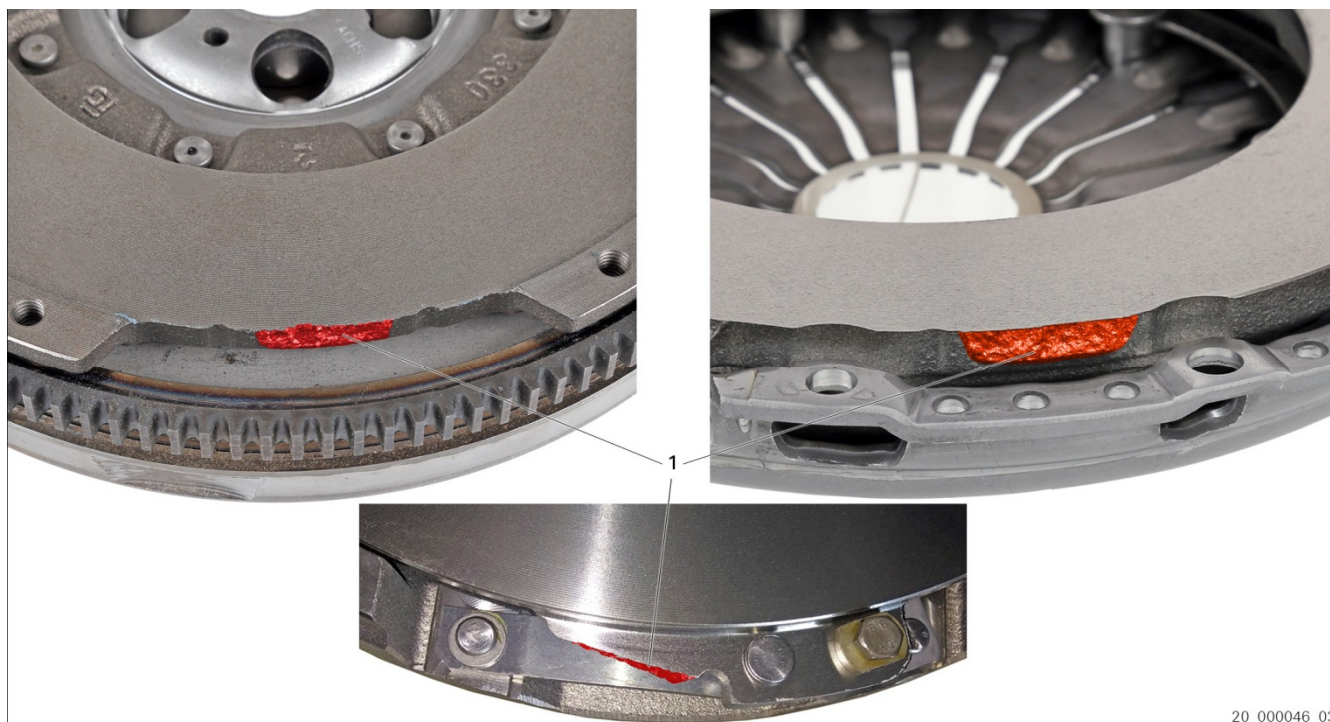

Podczas produkcji metalowych odlewów (np. kół zamachowych, tarcz dociskowych) po odlaniu półfabrykatu w miejscu przewidzianego pęknięcia usunięty zostaje nadlew. W ten sposób powstaje nieciągłość (1). Ta nieciągłość (1) nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie lub jakość odlewu. Taką część można montować bez ograniczeń.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation